

安全パトロール報告書

日時	平成 28年 7月 7日 午前 9時 15分頃
場所	神戸市中央区 湾岸通り付近
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃
会員区分	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり	
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり	
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認	
④ 作業計画書の確認	作成	未確認	
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり	
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり	フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり	
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認	
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり	
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり	
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり	
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり	
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり	
⑭ 下降器の種類			ID
⑮ 使用ロープの種類			セミスタティックロープシングル

指導内容

安全対策の取れた作業であった。地上誘導員配置、当協会の講習会を受講された方であった。書類関係の部分は未確認であったが、引き続き安全作業でお願いいたしますと声掛けをおこなった。



安全パトロール報告書

日時	平成 28年 7 月 7 日 午前 9時 35分頃
場所	神戸市中央区 三宮セントラルビル
作業内容	常設ゴンドラによる目地シール補修作業
会員区分	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	—	※常設ゴンドラ義務なし
② メインロープ等の強度の認識確認	—	
③ 調査及び記録表の確認	作成	あり
④ 作業計画書の確認	作成	あり
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり A種安全帯
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	未確認
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	—	
⑭ 下降器の種類	—	
⑮ 使用ロープの種類	—	

指導内容

ゼネコン事業者の施工であり、バリケード区画分けをしっかりと行っておりました。
水分補給、熱中症対策も行われており、引き続き安全作業をお願いしますと声かけをおこなった。



安全パトロール報告書


日時	平成 28年 7月 7日 午前 9時 45分頃
場所	神戸市民福祉交流センター
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃
会員区分	非会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認
④ 作業計画書の確認	作成	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり 駐車場上でバリケードなし
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	なし
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり
⑭ 下降器の種類		ID、スパロー
⑮ 使用ロープの種類		セミスタティックロープシングル

指導内容

安全対策の取れた作業であった。当協会の講習を受けた方が新たに講習を行い、修了証を発行していた。もう一人は当協会での受講者であった。
引き続き安全作業でお願いしますと声かけをおこなった。

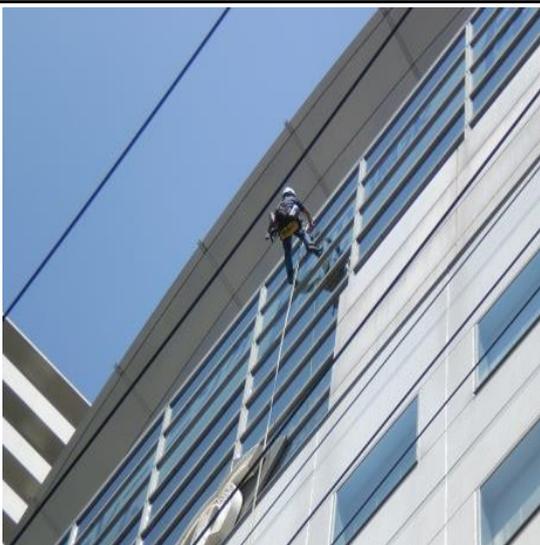

安全パトロール報告書

日時	平成 28年 7 月 7 日	午前 10時 10分頃
場所	ショウワビルディング	
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃	
会員区分	非会員	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	不完全	(地上に届いていない)
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり	
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認	
④ 作業計画書の確認	作成	未確認	
⑤ 作業指揮者の確認	配置	(一人作業)	
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり	フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり	
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認	
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり	(当協会での受講)
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり	
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	不完全	道路幅が狭くコーンのみ区画なし
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	なし	
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり	
⑭ 下降器の種類		ID、	
⑮ 使用ロープの種類		セミスタティックロープシングル	

指導内容

メインロープ、ライフライン共に地上に1mほど届いていないうえ、道幅を考慮してと説明していたが、コーンを2個置いているのみで立入禁止区画されていなかった。6月に当協会講習会を受けていたが十分な対策がなされていなかった。今後は作業計画書等で管理者様と打ち合わせのうえ、十分に安全を考慮した作業をお願いしますと指導いたしました。

安全パトロール報告書

日時	平成 28年 7 月 7 日	午前 10時 30分頃
場所	建創ビル	
作業内容	脚立作業、ロープ高所作業によるガラス清掃	
会員区分	非会員	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認
④ 作業計画書の確認	作成	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり フルハーネス使用
⑦ 保護帽の確認	使用	あり 脚立作業時は無帽であった
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり
⑭ 下降器の種類		スパロー
⑮ 使用ロープの種類		セミスタティックロープシングル

指導内容

ロープ作業は終わっており、口頭での確認となった。概ね安全対策のとれた作業であったが、脚立作業時にヘルメットが非装着だったため、高さ2m以上になる作業はヘルメットの着用をお願いしますと指導いたしました。



安全パトロール報告書

日時	平成 28年 7 月 7 日	午前 11時 00分頃
場所	HORTENSTA	
作業内容	ロープ高所作業によるガラス清掃	
会員区分	非会員	

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	設置	あり
② メインロープ等の強度の認識確認	認識	あり
③ 調査及び記録表の確認	作成	未確認
④ 作業計画書の確認	作成	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	配置	あり
⑥ 安全帯の使用確認	使用	あり A種安全帯
⑦ 保護帽の確認	使用	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	記入	未確認
⑨ 特別教育の受講確認	受講	あり
⑩ 用具落下防止の確認	使用	あり
⑪ 立入禁止区域の確認	設置	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	配置	あり
⑬ ロープ養生の確認	使用	あり
⑭ 下降器の種類	エイト環	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープダブル	

指導内容

立入禁止区画、誘導員配置等安全対策はとられていたが、安全帯がA種安全帯であった。
問題はないが、万一墜落した際により安全なフルハーネスを使用してもらえるよう注意喚起した。
特別教育は、自社でおこなったとの事であった。

